

**ANALISA KEGAGALAN PADA EXHAUST ENGINE
VALVE G3406 CATERPILLAR UNTUK PENGGERAK
POMPA MINYAK**



SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Syarat Kurikulum
Pada Program Studi Teknik Mesin Universitas Tridinanti Palembang**

Oleh :

Muhammad Irfan

15 22 11 05 13

**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TRIDINANTI
PALEMBANG
2020**

**ANALISA KEGAGALAN PADA EXHAUST ENGINE VALVE
G3406 CATERPILLAR UNTUK PENGERAK
POMPA MINYAK**



Oleh :

Muhammad Irfan

1522110513

Telah disetujui oleh Dosen Pebimbing :

Pebimbing I




Ir. Iskandar Husin, MT

Pebimbing II



Martin Luther King, ST, MT

Mengetahui
Ketua Program Studi

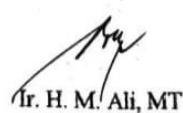
Ir. H. M. Ali, MT

UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN

SKRIPSI

**ANALISA KEGAGALAN PADA EXHAUST ENGINE VALVE
G3406 CATERPILLAR UNTUK PENGERAK
POMPA MINYAK**

Oleh :


Muhammad Irfan

1522110513

Mengetahui, Diperiksa dan disetujui oleh :

Ketua Program Studi Teknik Mesin Dosen Pembimbing I



Ir. H. M. Ali, MT

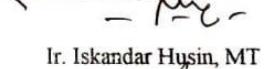
Ir. Iskandar Husin, MT

Dosen Pembimbing II


Martin Luther King, ST. MT

Disahkan Oleh :

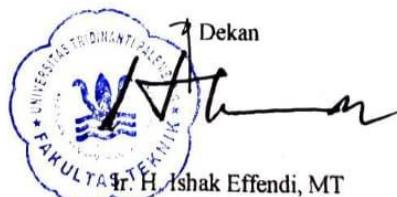

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya Yang Bertanda Tangan dibawah ini,

Nama : Muhammad Irfan
NPM : 1522110513
Fakultas : TEKNIK
Program Studi : Strata 1 (S1) Teknik Mesin
Bid. Kajian Skripsi : Metalurgi

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel ilmiah,

**Analisa Kegagalan pada Exhaust Engine Valve G3406 Caterpillar
untuk penggerak pompa minyak**

benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang,
Yang Menyatakan,



Muhammad Irfan

Lampiran : Bukti Hasil Proses Plagiarism Checker Dari Operator

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademika Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Tridinanti Palembang.

Saya Yang Bertanda Tangan dibawah ini,

Nama : Muhammad Irfan

NPM : 1522110513

Fakultas : TEKNIK

Program Studi : Strata 1 (S1) Teknik Mesin

Jenis Karya : SKRIPSI

Bid. Kajian Skripsi : Metalurgi

Demi Pengembangan Ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada pihak Universitas Tridinanti Palembang hak bebas Royalti Nonekslusif (*non ekslusiv roality free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Analisa Kegagalan pada Exhaust Engine Valve G3406 Caterpillar
untuk penggerak pompa minyak**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan hak royaliti ekslusif ini Universitas Tridinanti Palembang berhak menyimpan, mengalih mediakan, mengelola dalam bentuk data base dan mempublikasikan tugas akhir saya salama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada tekanan dari pihak mana pun.

Dibuat di Palembang,

Tanggal Oktober 2020

Yang Menyatakan



Muhammad Irfan

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya Yang Bertanda Tangan dibawah ini,

Nama : Muhammad Irfan
NPM : 1522110513
Fakultas : TEKNIK
Program Studi : Strata 1 (S1) Teknik Mesin
Bidang Kajian Skripsi : Metalurgi
Judul Skripsi :

Analisa Kegagalan pada Exhaust Engine Valve G3406 Caterpillar untuk penggerak pompa minyak

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi saya merupakan hasil karya sendiri yang didampingi pembimbing bukan hasil penjiplakan/ Plagiat. Dan telah melewati proses *Plagiarism Checker* yang dilakukan pihak Jurusan, apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang,

Mengetahui,

Yang Menyatakan,

Ketua Prodi Teknik Mesin UTP


Ir. H. M. Ali, MT



Lampiran : Bukti Hasil Proses Plagiarism Checker Dari Operator



Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 0%

Date: Sabtu, Oktober 17, 2020

Statistics: 10 words Plagiarized / 3929 Total words

Remarks: No Plagiarism Detected - Your Document is Healthy.

1 ANALIS KEAGALPADEXHAGI VALVEG346LAR U PENGE POMPA SKRIPSI Disun Un Memi S yarat Kuum Pada Programdiik Universitas Tridanti Palem Oleh : Muhammmrfan 15 22 11 05 13 FS TEKNIK UERANTI PNG 2 20 2 BAB I PDAHU 1.1. Latar Belakang Pada pengeboranminyak gas, emampuan dalam penyaluran asil minyak ri pengumpul ke stasiun pengumpul berikutnya angat nting untuk proses olahan selanjutnya.


Perusahayang rak am pengeborminyak gas, me ngalami kegagalan op pada penggoyang digunakan . ari yang dapat , penggerak tersebut Engine Caterpill memiliki 325 Hp pada putaran 1800 Rpm . Engine dapat digambark se seda seb sebu sist yan terdiri beberapa istpendukung bekerja carsimdan terintegrasi. engine didalamnya at a em ng bekerja ekaligus.

stem - sisttersebut a in electrical , fuel , lubricat ing , air and syst dan cooling m .Si tersebut kea ra rsamaan ehingga ke engine yang merup output d engin itu sendiri. Dalam lapor e ngine dengan apasit silini, mengalami kegagalan pasalah silyaitu silinomor a.

Dari yangdi telah patahan akedu a 6 exhaust serta isi intake yang sudah akibat an exhaust yang ke ruang dme m bentur on . Kegagalarjadi p exhaust v pembakalam (Inte Combus) yang berdampak ada ine kasar, bergetarnya mesin, tidak normal dan a atau Berdasarkan atas, perlu dilenelit mencari mn penyklan patahan pad exhaust valve asarkteokegagalan,se hingga apmerumuskan ah - langkah penanggulangan mencegah adinya rusakan sejenis.

a lisa kegagalan Failure al) dengan sifat material seperti fraktoguji i, metalografi, danu ji asanHasil dari elitian diharapkan at an untukmen tingkat kegagalan pxhaust valve. 7 1.2.

Plagiarism CheckerX Summary Report

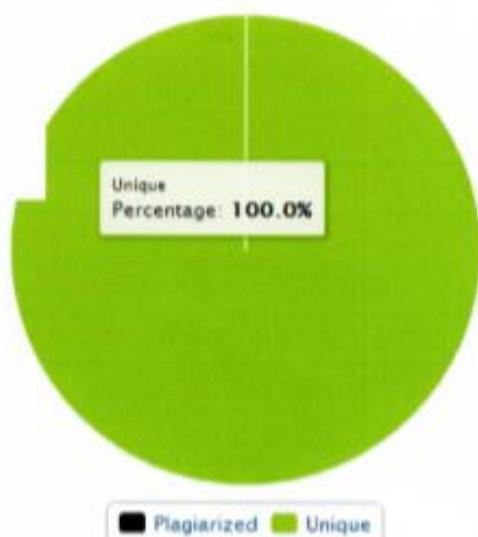

Date	Sabtu, Oktober 17, 2020
Words	10 Plagiarized Words / Total 3929 words
Sources	More than 4 Sources Identified.
Remarks	No Plagiarism Detected - Your Document is Healthy.

MOTTO :

*Awali setiap perkara dengan basmalah, agar amal tidak terputus
dari Allah Subhanahu Wata'ala*

*Ringan dilakukan, mudah diucapkan, dan semoga pertolongan
Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa kita dapatkan.*

Kupersembahkan untuk :

- ❖ *Kedua orang tuaku Umi & Ayah yang selalu mendo'akan Ku*
- ❖ *Saudara – saudari Ku Tercinta*
- ❖ *Istri dan Anak Ku Tercinta*
- ❖ *Rekan-rekan kerja di perusahaan*
- ❖ *All Of My Friend (Teknik Mesin 2015)*
- ❖ *Almamater Ku*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala, karena atas limpahan berkat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada Program strata satu Teknik Mesin Fakultas Teknik di Universitas Tridinanti Palembang, penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini, namun tentunya masih banyak kekurangan disana-sini baik dari segi isi maupun penyajiannya. Maka demi kesempurnaan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca, yang bersifat konstruktif.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini, Penulis banyak menerima bimbingan dan bantuan dari semua pihak, dan untuk itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Umi dan Ayah Ku, yang selalu mendo’akan serta memberiku semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.
2. Bapak Ir. Iskandar Husin, MT, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu dan memberi masukan serta saran dalam penulisan dan penyusunan Skripsi ini.
3. Bapak Martin Luther King, ST. MT, selaku Dosen Pembimbing II yang mengoreksi dan memberi masukan serta saran yang membangun dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Hj. Rita Maria Veranika, ST, MT, selaku Pembimbing Akademik

5. Ibu Dr. Ir. Hj. Manisah, MP. selaku Rektor Universitas Tridinanti Palembang.
6. Bapak Ir. H. Ishak Effendi, MT. selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Tridinanti Palembang.
7. Bapak Ir. H. M. Ali, MT. selaku Ketua Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Tridinanti Palembang
8. Seluruh Staff Dosen dan Karyawan Fakultas Teknik Mesin Universitas Tridinanti Palembang.
9. Rekan-rekan kerja di Workshop PT. Trakindo Utama Palembang
10. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Teknik Mesin Universitas Tridinanti Palembang, Angkatan 2015 yang telah membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi sumbangan dan bermanfaat baik bagi pembaca juga menjadi bahan pelajaran untuk penulis di masa yang akan datang.

Palembang, Oktober 2020
Penulis

Muhammad Irfan

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....	v
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR GRAFIK.....	xv
ABSTRAK	xvi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Batasan Masalah.....	3
1.4 Tujuan Penelitian.....	3
1.5 Manfaat Penelitian.....	3
1.6 Sistematika Penulisan	4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Analisa Kegagalan.....	6
2.1.1 Penyebab Kegagalan	6
2.1.2 Sifat-sifat Material.....	10
2.1.3 Pengamatan Makroskopik	11
2.1.4 Pengamatan Mikroskopik.....	12
2.1.5 Uji Kekerasan.....	14
2.1.6 Katup (Valve).....	17

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metodelogi Penelitian	23
3.2 Fokus Penelitian	25
3.3 Lokasi dan Obyek Penelitian.....	25
3.4 Teknik Pengambilan data	25
3.4.1. Informasi Kegagalan	25
3.4.2. Pemeriksaan Awal dan Pengamatan Makro	29
3.4.3 Identifikasi Komposisi Kimia	29
3.4.4. Pengamatan Struktur Mikro	30
3.4.5. Pengujian Kekerasan	33

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Rincian Kegagalan Exhaust Valve	35
4.2 Hasil Pengujian	35
4.2.1 Pemeriksaan Awal dan Pengamatan Makro	35
4.2.2 Identifikasi Komposisi Kimia.....	37
4.2.3 Pengamatan Struktur Mikro.....	39
4.2.4 Uji Kekerasan	42
4.3 Pembahasan.....	46

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	48
5.2 Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA..... 50

LAMPIRAN..... 51

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel 2.1. Penyebab Kegagalan	7
2. Tabel 2.2. Standar Kekerasan Pengujian Metode Rockwell	15
3. Tabel 2.3. Skala Aplikasi Khas Untuk Material	16
4. Tabel 4.1. Komposisi Kimia Pada Exhaust Valve yang tidak patah...	37
5. Tabel 4.2. Komposisi Kimia Pada Exhaust Valve yang patah.....	38
6. Tabel 4.3. Nilai Kekerasan pada exhaust valve yang tidak patah	43
7. Tabel 4.4 Nilai Kekerasan pada exhaust valve yang patah	44

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Gambar 2.1. Pengujian Kekerasan Metode Rockwell	15
2. Gambar 2.2 Struktur Valve	18
3. Gambar 2.3. Valves Stem.....	19
4. Gambar 2.4. Valves Head	19
5. Gambar 2.5. Valve Inertial Welding	20
6. Gambar 3.1. Diagram Aliran Penelitian.....	24
7. Gambar 3.2. Engine G3406 Caterpillar.....	26
8. Gambar 3.3. Kegagalan Pada Cylinder Head Nomor 5	26
9. Gambar 3.4. Gambar desain Cylinder Head G3406 Caterpillar	27
10. Gambar 3.5. Komponen dan spesifikasi Exhaust Valve G3406 Caterpillar.....	28
11. Gambar 3.6. Istilah Bagian Valve	28
12. Gambar 3.7. Pengujian Komposisi Alat PMI-Master Pro.....	30
13. Gambar 3.8. Spesimen Pengujian Mikro Struktur	31
14. Gambar 3.9. Mikroskop Optik Alat Olympus 8X15M	33
15. Gambar 3.10. Spesimen Pengujian Kekerasan	34
16. Gambar 3.11. Rockwell Hardness Tester.....	34
17. Gambar 4.1. Patahan Exhaust Valve	35
18. Gambar 4.2. Pengamatan Makroskopik	36
19. Gambar 4.3. Pengamatan Mikroskopik exhaust valve yang tidak patah pemebesaran 350X	39

20. Gambar 4.4. Pengamatan Mikroskopik exhaust valve yang tidak patah pemebesaran 1700X	39
21. Gambar 4.5. Pengamatan Mikroskopik exhaust valve yang patah pemebesaran 850X	40
22. Gambar 4.6. Pengamatan Mikroskopik exhaust valve yang patah pemebesaran 1700X	40
23. Gambar 4.7. Titik Pengujian Kekerasan exhaust valve yang ptidak patah.....	41
24. Gambar 4.8. Titik Pengujian Kekerasan exhaust valve yang patah.....	43

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Alat Uji Komposisi	50
Lampiran 2. Alat Uji Mikrostruktur.....	51
Lampiran 3. Alat Uji Kekerasan	52
Lampiran 4. Hasil Uji Komposisi Exhaust Valve Yang Patah	53
Lampiran 5. Hasil Uji Komposisi Exhaust Valve Yang Tidak Patah	54

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 1. Distribusi Kekerasan Dari Area Sambungan Head Dengan Stem

Valve Yang Tidak Patah 43

Grafik 2. Distribusi Kekerasan Dari Area Sambungan Head Dengan Stem

Valve Yang Patah..... 45

ABSTRAK

ANALISA KEGAGALAN PADA EXHAUST ENGINE VALVE G3406 CATERPILLAR UNTUK PENGERAK POMPA MINYAK

Kegagalan material merupakan hal yang sering dialami oleh suatu komponen mesin. Kerusakan dapat saja terjadi di semua bidang teknik, termasuk kerusakan pada komponen-komponen mesin dari elemen terkecil hingga komponen yang sangat vital. Katup (Valve) pada engine berfungsi untuk membuka dan menutup saluran hisap dan juga saluran buang serta menyekat tekanan tinggi akibat pembakaran. Analisis kegagalan katup buang (*exhaust valve*) pada engine G3406 Caterpillar diawali dengan penyetelan celah valve (*adjustment valve clearance*) yang terlalu kendur membuat kecepatan penutupan valve yang berlebih, meningkatkan momentum valve serta beban tarik pada saat siklus pembakaran terjadi, yang kemudian terjadi patah lelah pada area fillet radius valve dimana stress berkonsentrasi. Untuk melakukan analisis penyebab kerusakan exhaust valve, beberapa pengujian dilakukan seperti komposisi kimia, metalografi, serta pengujian kekerasan. Analisis komposisi kimia pada jenis material valve yang digunakan adalah werkstoff / grade JIS G 3101 SS 400. Dengan hasil perbandingan metalografi exhaust valve yang tidak patah (*Perlit*) dan exhaust valve yang patah adalah (*Martensit*), serta adanya peningkatan kekerasan pada material exhaust valve yang patah HRC 38,1 sedangkan pada exhaust valve yang tidak patah HRC 34,5.

Kata kunci : Katup buang, Penyetelan celah valve, Patah lelah

ABSTRACT

FAILURE ANALYSIS ON EXHAUST ENGINE VALVE G3406 CATERPILLAR FOR OIL PUMP DRIVER

Material failure is often experienced by a machine component. Damage may occur in all areas of engineering, including damage to machine components from the smallest elements to highly vital components. The function of valves on the engine is to open and close suction and exhaust ducts, and block high pressure from combustion process. Caterpillar G3406 engine exhaust valve failure analysis begins with valve clearance adjustment that too large making the valve closure speed excessive, increasing valve momentum and tensile load during the combustion cycle, which then ensues fatigue fracture in the fillet area of the radius valve where stress concentrates. To perform this analysis of exhaust valve damage,, some tests were carried out such as chemical composition, metallography, as well as hardness testing. Chemical composition analysis on the type of valve material that used is werkstoff / grade JIS G 3101 SS 400. With the result of metallography comparison of un broken exhaust valve (Perlit) and broken exhaust valve is (Martensit), as well as increased hardness in the material exhaust valve broken HRC 38.1 while in the exhaust valve that is not broken HRC 34.5.

Keywords : Exhaust valve, Adjustment valve clearance, Fatigue

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada industri pengeboran minyak dan gas, kemampuan pompa dalam proses penyaluran hasil pengeboran minyak dari satu stasiun pengumpul minyak ke stasiun pengumpul minyak berikutnya sangat penting untuk proses pengolahan selanjutnya. Perusahaan yang bergerak dalam bidang pengeboran minyak dan gas, mengalami kegagalan operasi pada penggerak pompa yang digunakan. Dari data yang didapat, penggerak pompa tersebut menggunakan Engine G3406 Caterpillar memiliki 325 Hp pada putaran 1800 Rpm.

Engine dapat digambarkan secara sederhana sebagai sebuah sistem yang terdiri dari beberapa sistem pendukung yang bekerja secara simultan dan terintegrasi. Suatu *engine* didalamnya terdapat beberapa sistem pendukung yang bekerja sekaligus. Sistem-sistem tersebut antara lain *electrical system*, *fuel system*, *lubricating system*, *air intake and exhaust system* dan *cooling system*. Sistem tersebut melakukan kerja secara bersamaan sehingga menghasilkan kerja engine yang merupakan *output* dari *engine* itu sendiri.

Dalam data laporannya *engine* dengan kapasitas enam silinder ini, hanya mengalami kegagalan pada salah satu silindernya yaitu pada silinder nomor lima. Dari sampel yang di ambil telah terjadi patahan pada kedua *exhaust valve* serta kondisi *intake valve* yang sudah bengkok akibat patahan dari *exhaust valve* yang jatuh ke dalam ruang pembakaran dan membentur piston. Kegagalan yang terjadi

pada komponen *exhaust valve* pembakaran dalam (Internal Combustion) yang akan berdampak pada engine menjadi kasar, bergetarnya mesin, tidak normal dan kehilangan tenaga atau power.

Berdasarkan pemaparan di atas, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mencari dan menentukan akar penyebab kegagalan yaitu patahan pada exhaust valve berdasarkan teori kegagalan, sehingga dapat merumuskan langkah-langkah penanggulangan untuk mencegah terjadinya kerusakan yang sejenis. Analisa kegagalan (Failure Analysis) dilakukan dengan pengujian sifat mekanik material seperti pengujian fraktografi, uji komposisi, metalografi, dan uji kekerasan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk mengurangi tingkat kegagalan pada exhaust valve.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat di ambil rumusan masalah mengenai kegagalan komponen pada exhaust engine valve, yaitu:

1. Bagaimana mengetahui dampak komposisi kimia bahan pada kondisi awal dan kondisi setelah patah, dengan membandingkan nilai persentase pengujian yang dilakukan atas kedua kondisi spesimen tersebut.
2. Untuk mengetahui perbedaan struktur mikro yang terbentuk pada kedua material yang mengalami kegagalan (patah) dengan yang masih bagus.
3. Untuk mengetahui perbedaan nilai kekerasan yang timbul antara kedua material yang mengalami kegagalan (patah) dengan yang masih bagus.

1.3. Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah dan mempermudah memahami permasalahan yang akan dibahas maka perlu adanya batasan masalah, yaitu:

1. Melakukan Uji Komposisi pada exhaust valve yang tidak patah dan exhaust valve yang patah.
2. Menganalisa Struktur Mikro yang terjadi pada exhaust valve tidak patah dan exhaust valve yang patah.
3. Membandingkan nilai Kekerasan pada exhaust valve tidak patah dan exhaust valve yang patah.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan analisa pada kegagalan exhaust engine valve yaitu untuk mengetahui perbedaan kondisi material akibat kegagalan material yang terjadi pada exhaust engine valve.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat mengetahui penyebab serta perbedaan kondisi material akibat kegagalan pada exhaust engine valve G3406 Caterpillar.

1.6. Sistematika Penulisan

Tugas akhir ini terdiri dari 5 bab dimana sistematika penulisan yang diterapkan dalam tugas akhir ini menggunakan urutan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Menguraikan tentang teori dasar yang digunakan untuk mendukung pemahaman yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB III Metodologi Penelitian

Menguraikan tentang tahapan-tahapan penelitian pada exhaust valve diantaranya pemeriksaan makro, komposisi kimia, metallografi, dan pengujian kekerasan.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Menguraikan tentang hasil pengujian serta pembahasan hasil pengujian.

BAB V Penutup

Menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian tentang komponen exhaust valve.

DAFTAR PUSTAKA

1. LAPI-ITB,1995. *Material Teknik, Korosi & Failuree Analysis*, Bandung, Indonesia: Hand Book Pelatihan Ahli Korosi
2. Yuvraj K lavhale, 2014. “*Overview of failure trend of inlet & exhaust valve*” IJMET Volume 5, Issue 3, March,pp.104-113.
3. B Dinesh Prabu. 2013. “*Valve & Valve Mechanism*”. Melalui www.google.com/ Handbook 8.html [11/28/2013]
4. Harmer E. Davis, 1982. *The Testing of Engineering Materials*. New York: McGraw-Hill Book Company
5. ASM Handbook Committee. 2002. ASM Metals Handbook Vol. 11: *Failure Analysis and Prevention*.Ohio,USA: ASM International.
6. Service Information System. *Reuse And Salvage Guidelines*. Engine Valve Failure Modes {1100, 1105} Media Number- SEBF9050-01 [10/04/2006]